

令和3年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業 修理の概要

事業番号：R03-1（保存活用計画番号：建・門11a）

物件外観



1



2



3



4



5



6

修理範囲	屋根、外壁、建具、土台	修理内容	屋根葺き替え、外壁修理、建具修理 他
事業概要	<p>1 物件外観（修理前）</p> <p>2 物件外観（修理後）</p> <p>3 修理前の北側妻面。杉板張りの下に土壁、胴縁、漆喰壁の痕跡が見える。</p> <p>4 痕跡に基づき、旧状のとおり漆喰塗り仕上げで修理した。</p> <p>5 修理前の小屋組状況。登り梁端の腐食がひどく、屋根荷重を受けられないことが分かる。</p> <p>6 腐食した古材は痕跡として残し、半間北に新しく登り梁を新設して構造補強した。</p>		

令和3年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業 修理の概要

事業番号：R03-2（保存活用計画番号：建・上霞03a）

物件外観



1



2



3



4



5



6

修理範囲	屋根、外壁、建具、樋	修理内容	屋根葺き替え、外壁修理、漆喰修理 他
事業概要	1 物件外観（修理前） 2 物件外観（修理後） 3 2階西面（修理前）。焼杉板、漆喰壁が経年劣化している。 4 2階西面（修理後）。焼杉板、漆喰壁を旧状のとおり修理した。 5 大屋根南東面。棧瓦（黒いぶし、切落）で葺き直している。 6 1階出窓腰部分（修理後）。杉板張り、押え縁（クリ材）で修理している。		

令和3年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業 修理の概要

事業番号：R03-3（保存活用計画番号：工・大手16h）


物件外観



1



2

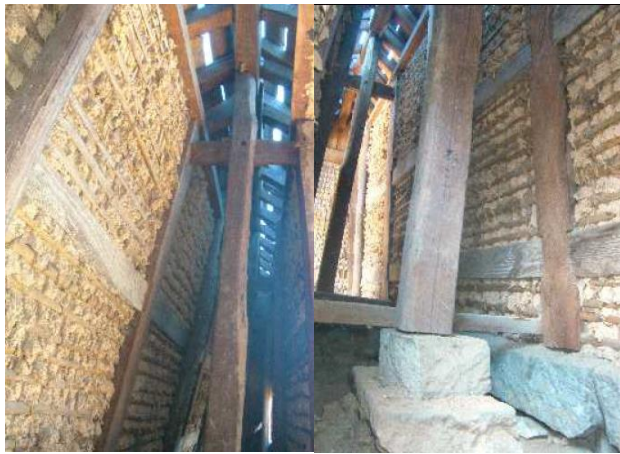

3



4



5



6

修理範囲

屋根、外壁、躯体

修理内容

屋根葺き替え、構造補強、外壁修理 他

事業概要

- 1 物件外観（修理前）
- 2 物件外観（修理後）
- 3 物件内部（修理前）。貫構造のみ、柱を基礎石の上に乗せているのみとなっている。
- 4 物件内部（修理後）。筋違、地覆を追加の他、土間コンクリートに金具で緊結した。
- 5 屋根下地（修理前）。野地板の腐朽、垂木の破損が見られる。
- 6 屋根下地（修理後）。保存状態の良い古材は再利用し、腐食部のみ張り替えた。

令和3年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業 修理の概要

事業番号：R03-4（保存活用計画番号：建・上川35c、d、e）

物件外観



修理範囲	屋根、外壁、樋	修理内容	屋根修理、外壁修理、樋取替え工事 他
事業概要	1 物件外観（修理前） 2 物件外観（修理後） 3 c棟妻面（修理前）。破風板、既存瓦の劣化が見られる。 4 c棟妻面（修理後）。腐朽箇所を取替え、樋の変更（丸樋→箱樋）等を行った。 5 e棟軒裏（修理前）。竹小舞、漆喰塗籠の痕跡が見られる。 6 e棟軒裏（修理後）。痕跡に基づき漆喰塗籠で修理した。		